Guide de Dépannage pour JungleFlasher

Traduction par PsyKos

PortIO 32

Pourquoi mon lecteur n'est il pas détecté ?

Comme il s'agit d'un logiciel 32 bits uniquement, si vous utilisez un système 64 bits, il est probable qu'il ne fonctionnera pas. Vous pouvez toujours essayer de l'installer en mode manuel et vérifier si il est bien installé en allant dans le « Gestionnaire de Périphériques » :

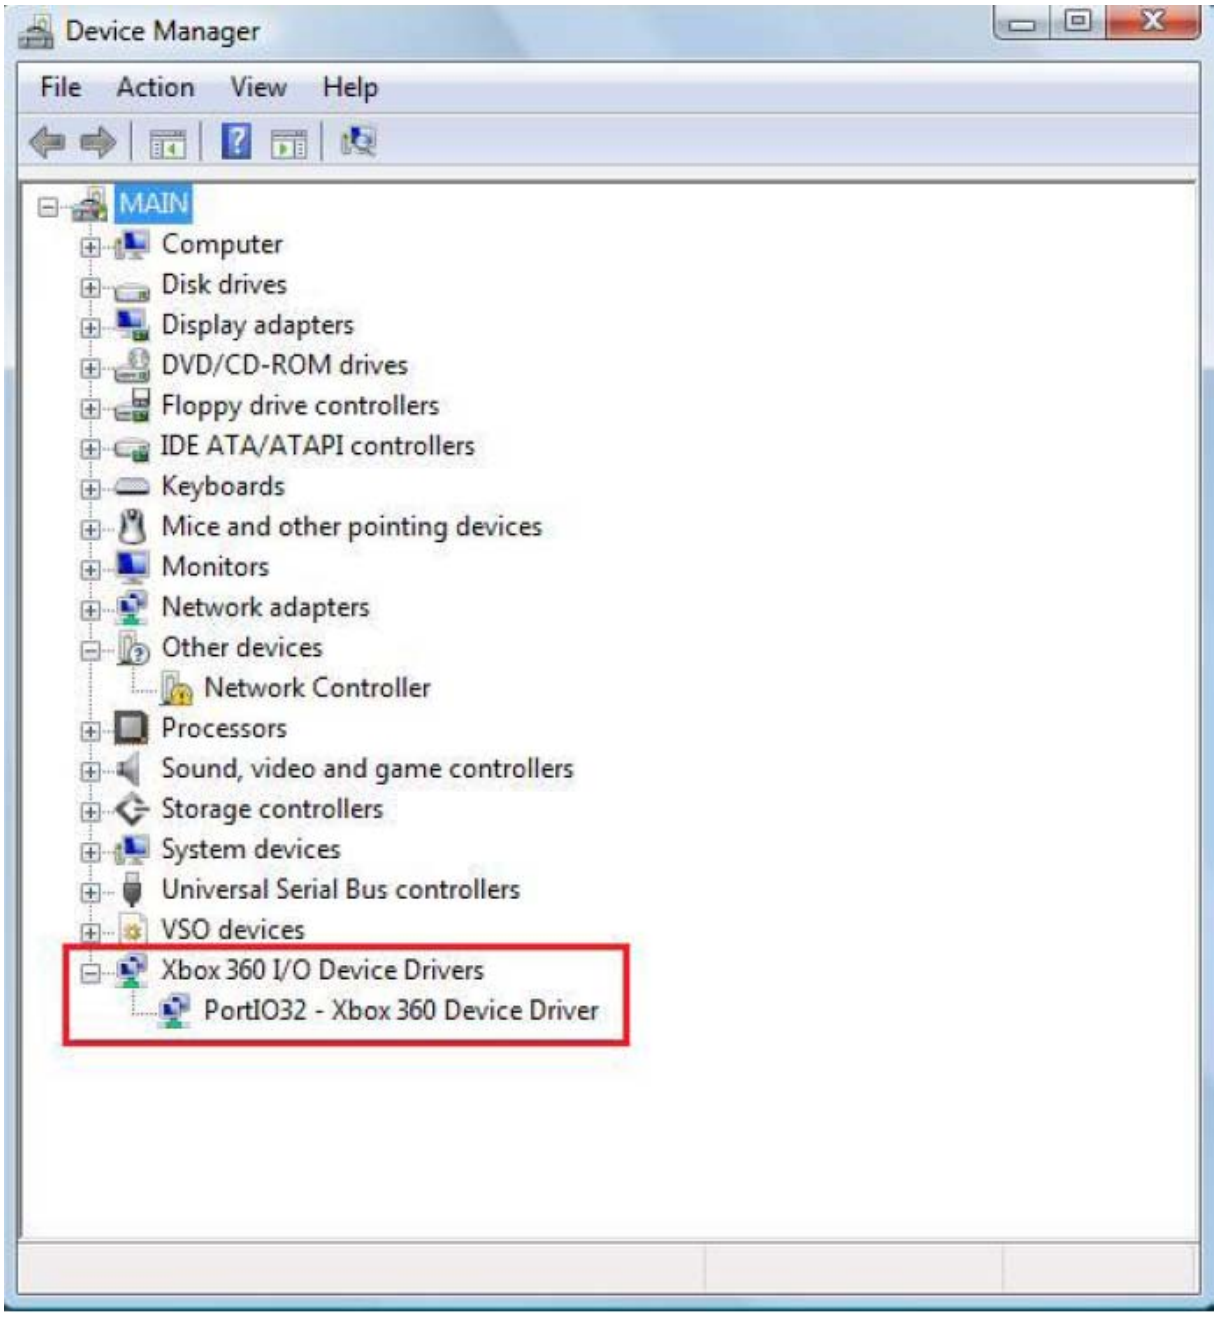

Voici ce que vous devez avoir sous Windows XP :

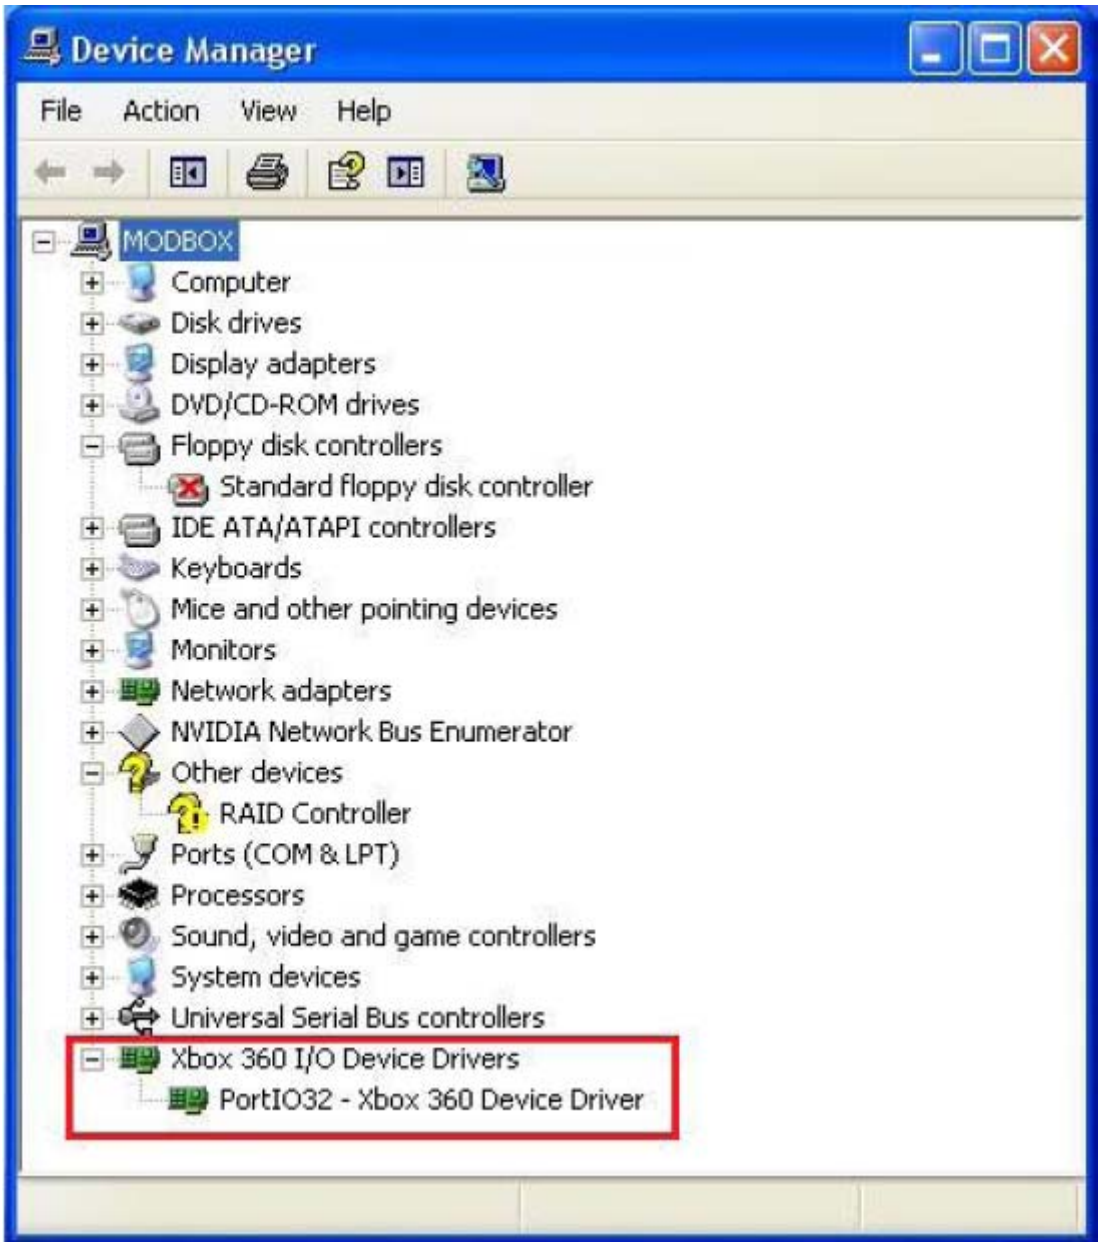
Device Manager
File
Action
View
Help
MODBOX
Computer
Disk drives
Display adapters
DVD/CD-ROM drives
Floppy disk controllers
Standard floppy disk controller
IDE ATA/ATAPI controllers
Keyboards
Mice and other pointing devices
Monitors
Network adapters
NVIDIA Network Bus Enumerator
Other devices
RAID Controller
Ports (COM & LPT)
Processors
Sound, video and game controllers
System devices
Universal Serial Bus controllers
Xbox 360 I/O Device Drivers
PortIO32 - Xbox 360 Device Driver

.NET Framework

.NET Framework, qu'est-ce ?

Il s'agit d'un pack logiciel disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Il comprend une vaste bibliothèque de code et de solutions pour prévenir les problèmes de la programmation et d'une machine virtuelle gérant l'exécution de programme écrit spécialement pour ce cadre. Il s'agit de la version 2.0 (minimum) pour Windows XP et de la 3.0 (minimum) pour Vista :

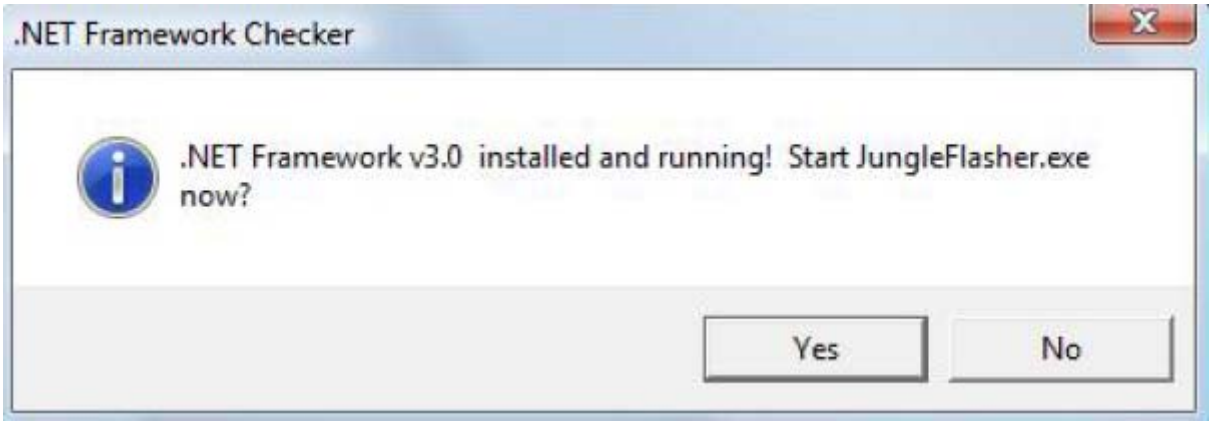

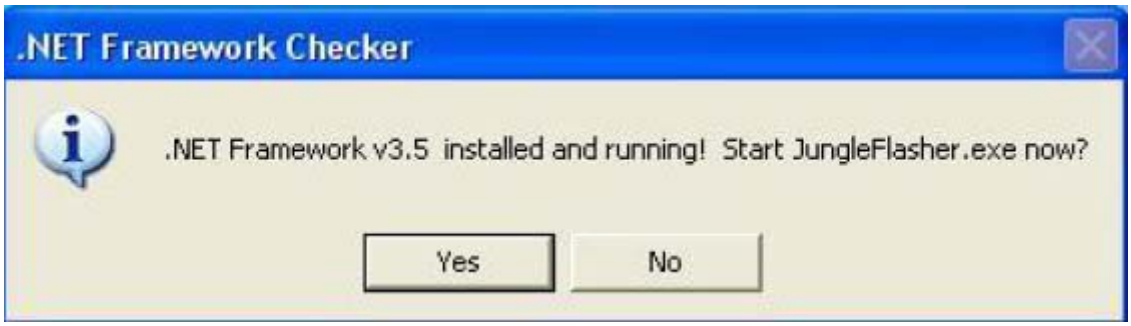

Chipsets

Le meilleur et le pire !

Tout d'abord, les pires chipsets que vous devez éviter à tout prix est le : **Silicon Image Chipsets**. Si vous avez ce chipset, il est recommandé d'en utiliser un autre ou d'opter pour un contrôleur PCI SATA. Ceux que vous pouvez utiliser sans problèmes sont les : AMD, ATI, Intel, JMicron, Nforce et Via.

Pour vérifier votre chipset, vous devez une fois de plus aller dans le « Gestionnaire de Périphériques » afin de le voir dans l'onglet « Contrôleur ATA / ATAPI IDE » :

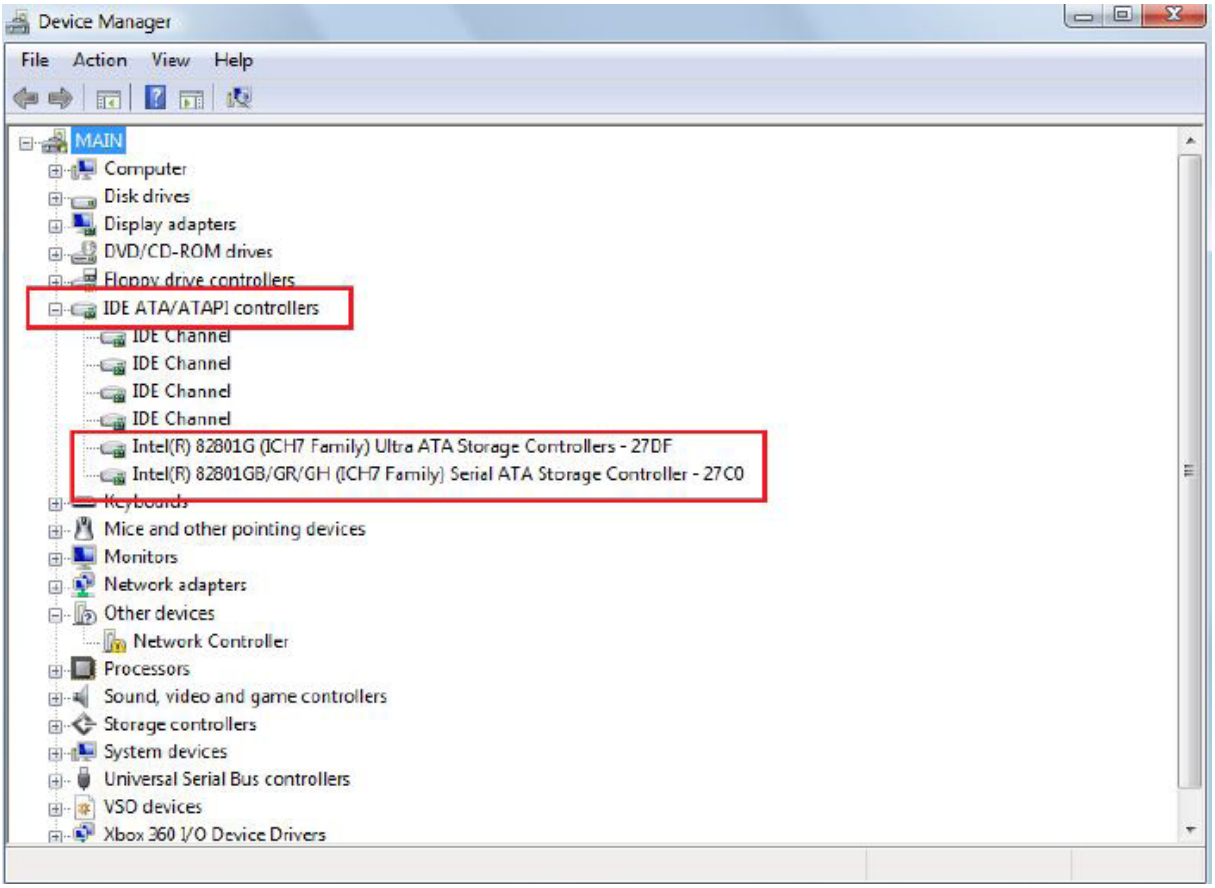

Veuillez aussi prendre note que les photos sont là pour illustrer et que les informations relayées par votre PC peuvent varier et donc apparaître différemment. En outre, le contrôleur RAID VIA 6421 est la carte PCI avec des pilotes désinstallés.

! N'oubliez pas non plus que l'erreur puisse venir d'un mauvais câble SATA !

Voici ce que vous devriez voir sous Windows XP :

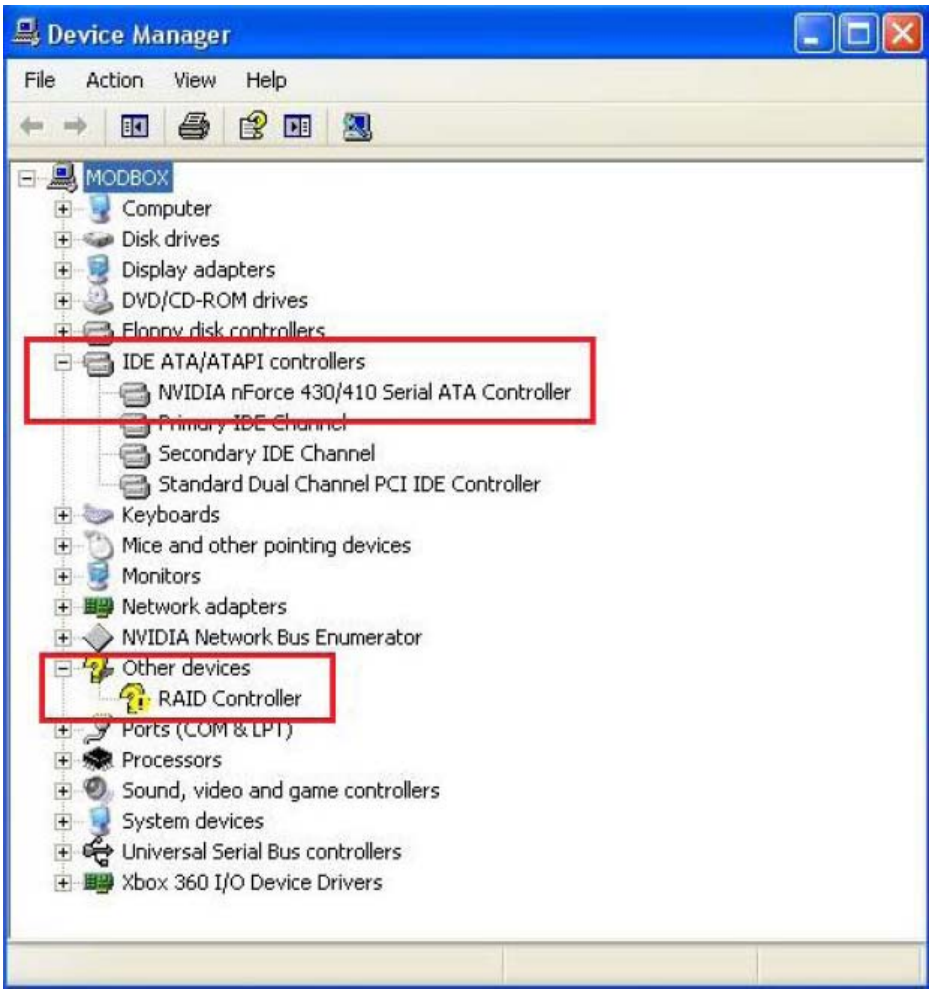
Device Manager
File
Action
View
Help
MODBOX
Computer
Disk drives
Display adapters
DVD/CD-ROM drives
Floppy disk controllers
IDE ATA/ATAPI controllers
NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Primary IDE Channel
Secondary IDE Channel
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Keyboards
Mice and other pointing devices
Monitors
Network adapters
NVIDIA Network Bus Enumerator
Other devices
RAID Controller
Ports (COM & LPT)
Processors
Sound, video and game controllers
System devices
Universal Serial Bus controllers
Xbox 360 I/O Device Drivers

Lite-On Bad Serial Data

Pourquoi ce message d'erreur ?

C'est l'erreur que vous êtes susceptibles de voir :

Si tel est le cas, il y a plusieurs choses que vous aurez besoin de vérifier. Êtes-vous bien dans le trou R707 ? Vérifiez aussi que les pilotes USB du CK3/Xtractor sont bien installés ou que le câble série est bien branché.

Est-ce que le lecteur est à moitié ouvert ? Vous pouvez consulter le guide d'utilisation sur la meilleure façon de faire. Si le lecteur est fermé ou complètement ouvert, vous aurez ce message d'erreur.

Est-ce que la sonde ou le Spear est connectée correctement ? Vous pouvez aussi vérifier ces connexions pour être sûr et regarder la couleur de la LED.

Utilisation d'un système maison ? Eh bien, malheureusement, nous ne pouvons pas résoudre ce problème pour vous. Si vous choisissez cette méthode de fabrication, il en est de votre responsabilité.

Ne pas exclure la possibilité d'un des câbles défectueux. Si vous avez vérifié tous ces points, essayez avec d'autres câbles.

Team Xecuter CK3 / Maximus Xtractor
Drivers USB

Vous pourrez trouver les pilotes pour le Maximus Xtractor sur ce site et ici pour ceux du Connectivity Kit v3. Sans ces pilotes d'installés, vous ne serez pas en mesure de détecter correctement votre port COM dans JungleFlasher et vous aurez probablement le message « Bad Serial Data ». Sans port COM (série), de port USB ou sans pilotes d'installés, vous allez probablement avoir le message ci-dessous :

Faites attention aussi de ne pas avoir activé le ModeB sur les lecteurs Samsung, BenQ et Lite-On avec le CK3 ou le Xtractor. Cela pourrait induire en erreur le programme et créer des mauvaises données. Pour savoir si vous êtes dans ce mode, il vous suffit de regarder la LED de ces outils qui est rouge au lieu d'être bleue. Eteignez alors votre CK3 ou Xtractor et recommencez sans activer ce mode.

Hitachi GDR3120

Il s'agit juste d'une petite note afin de vous expliquer comment flasher les lecteurs Hitachi. En effet, beaucoup d'entre vous pensent qu'il suffit d'appliquer la même méthode pour tous les lecteurs. Essayez alors de charger un firmware Hitachi dans l'onglet « Firmware Tool 32 » pour voir…

Si vous avez un lecteur d'origine, vous devez utiliser l'option « Flash iXtreme » afin d'automatiser toutes les tâches et éviter les erreurs. Par contre, si le lecteur a déjà été flashé, vous devez d'abord restaurer le firmware (option « Restore ») afin de pouvoir le reflasher.

Port Cycle

Dans les onglets « DVDKey32 », « MTKFlash32 » et « Hitachi GDR3120 » vous pouvez voir l'option « Port Properties ». Celle-ci sert à lister tous les ports présents et utilisables sur votre PC afin de choisir celui qui vous convient pour flasher votre lecteur. Voici ce que vous devriez obtenir avec JungleFlasher :

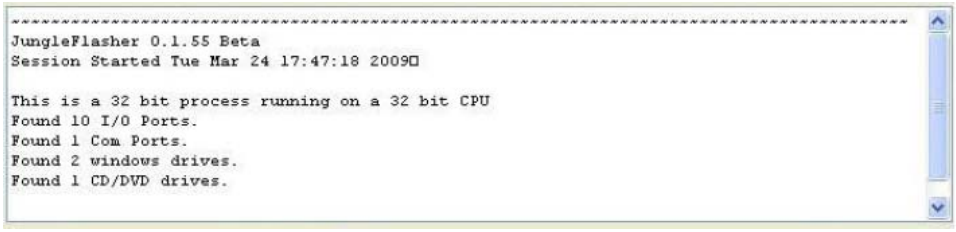
JungleFlasher 0.1.55 Beta
Session Started Tue Mar 24 17:47:18 2009
This is a 32 bit process running on a 32 bit CPU
Found 10 I/O Ports.
Found 1 Com Ports.
Found 2 windows drives.
Found 1 CD/DVD drives.

Il vous suffit ensuite d'utiliser les flèches du clavier (↑ et ↓) ou la souris pour choisir le port qu'il convient comme ci-dessous (le dernier étant le bon, un lecteur Lite-On) :

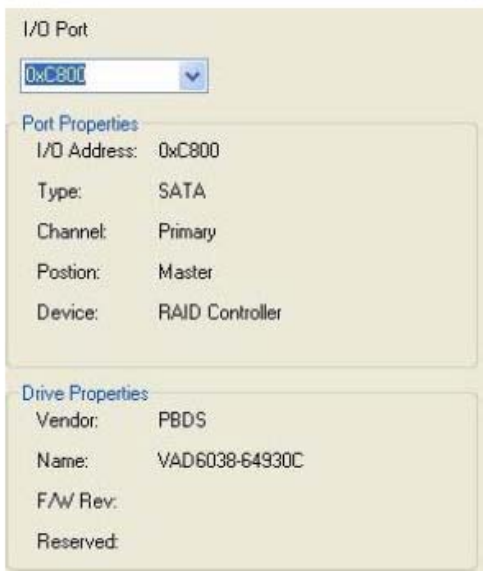

Pilotes VIA

Cette étape est très importante pour les lecteurs Lite-On. En effet, celui-ci freeze avec les pilotes VIA d'installés. Cela est dû à un problème d'interprétation de la commande d'effacement du Lite-On par les pilotes VIA.

Si vous souhaitez désinstallés ces pilotes afin d'éviter tout problème, vous devez d'abord savoir où ils sont. Allez dans le « Gestionnaire de Périphériques » et localisez la carte VIA. Elle devrait être dans les « contrôleurs SCSI / RAID » et appelée RAID VIA VT6421 ou VIA 3429 RAID. Maintenant, faites un clic droit\Propriétés puis allez dans « Détails du pilotes ».

Vous aurez alors l'emplacement du dossier d'installation des pilotes de la carte. Notez le et fermez cette fenêtre. Faites alors un clic droit\Désactiver la carte VIA. Allez dans le dossier indiqué précédemment et supprimez le. Retournez dans le « Gestionnaire de Périphériques » et ré-activez la carte. Vous devriez alors avoir ça :

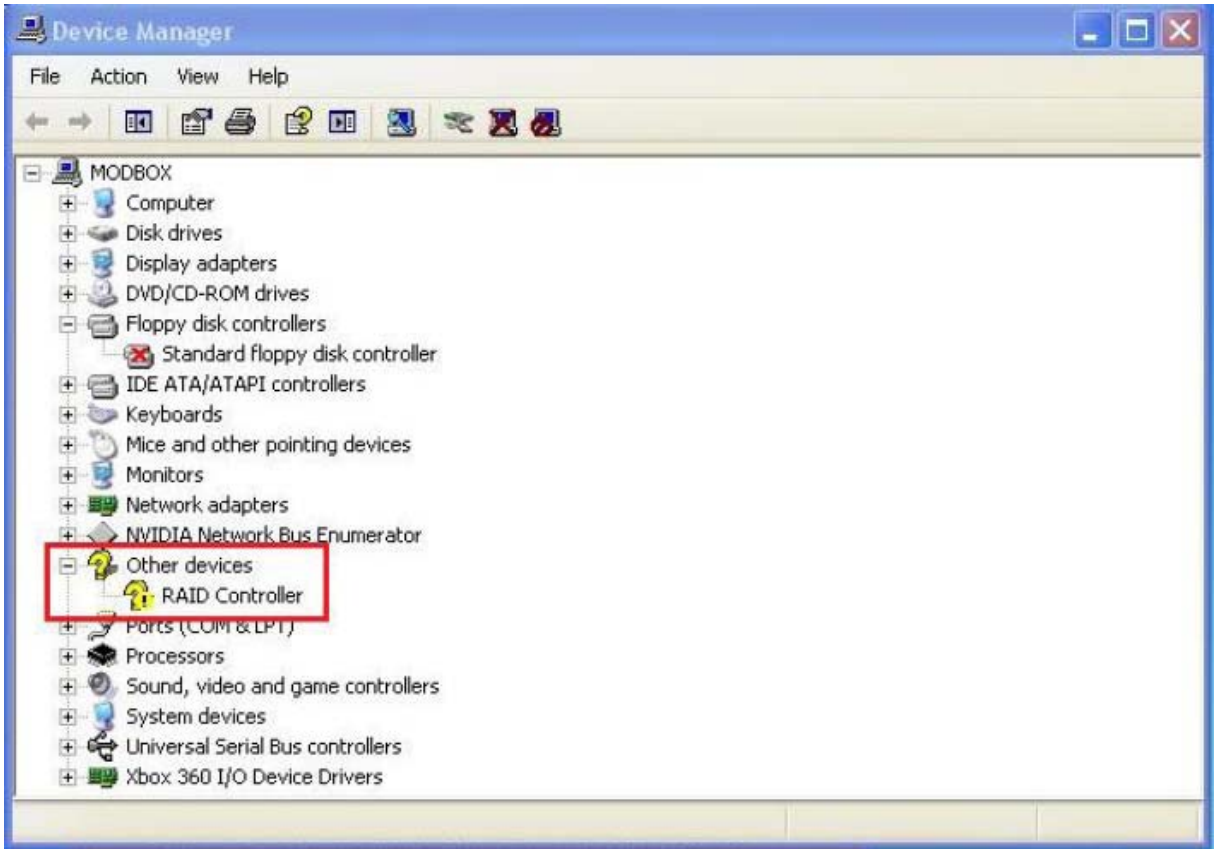

Lecteur DVD : XBox360

Vous venez de flasher votre lecteur mais lorsque vous mettez un jeu, celui affiche vous affiche le message : « S'il vous plait, veuillez insérer ce disque dans une console XBox360 ». Il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas remplacé la clé du firmware iXtreme par celle de votre lecteur. Cela est facilement vérifiable si vous avez un clé comme 77777777777777777777777777777777, 55AA55AA55AA55AA55AA55AA55AA55AA, 00000000000000000000000000000000 ou FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.

Faites bien attention à ce que la clé du firmware source soit la même que celle du firmware cible, comme ceci :

Source :

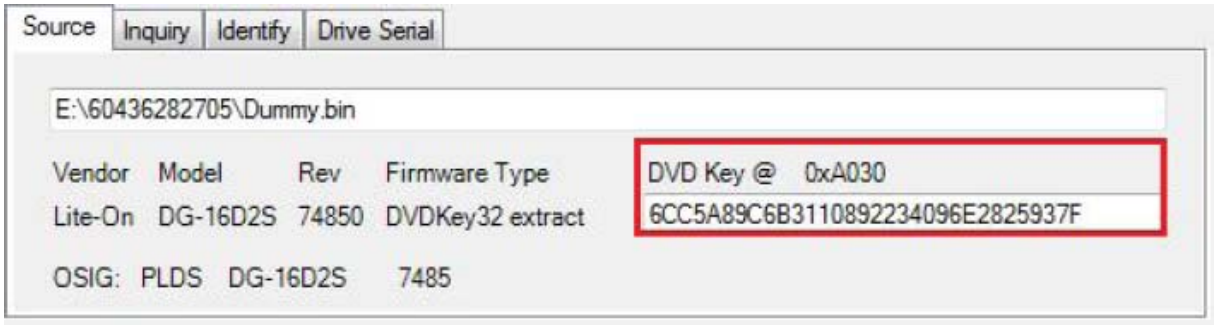

Cible :

Si les deux clés correspondent bien alors il y a eu une erreur lors de l'extraction de celle-ci ou lors du flash. Remettez votre firmware d'origine et recommencez depuis le début, si cela est possible bien entendu (vous pouvez aussi prier les Dieux pour qu'ils soient cléments avec vous mais n'espérez pas trop…)

Veuillez noter que vous pouvez remplacer la clé automatiquement en cliquant sur le bouton « Spoof Source to Target » :



Cercle Rouge / Erreur E64

Cette erreur indique un problème au niveau du lecteur DVD de la console. Généralement, cela provient du fait que vous avez changé le lecteur d'origine de la console et que le firmware du nouveau lecteur n'a été « spoofé » pour correspondre au modèle de l'ancien lecteur. Faites alors le nécessaire dans JungleFlashr et reflasher votre lecteur en n'oubliant pas de le « spoofer ».

Cela peut aussi venir du fait qu'un des câbles soit mis à l'envers. Référez vous alors aux détrompeurs indiqués sur ces images :

Câble d'alimentation :

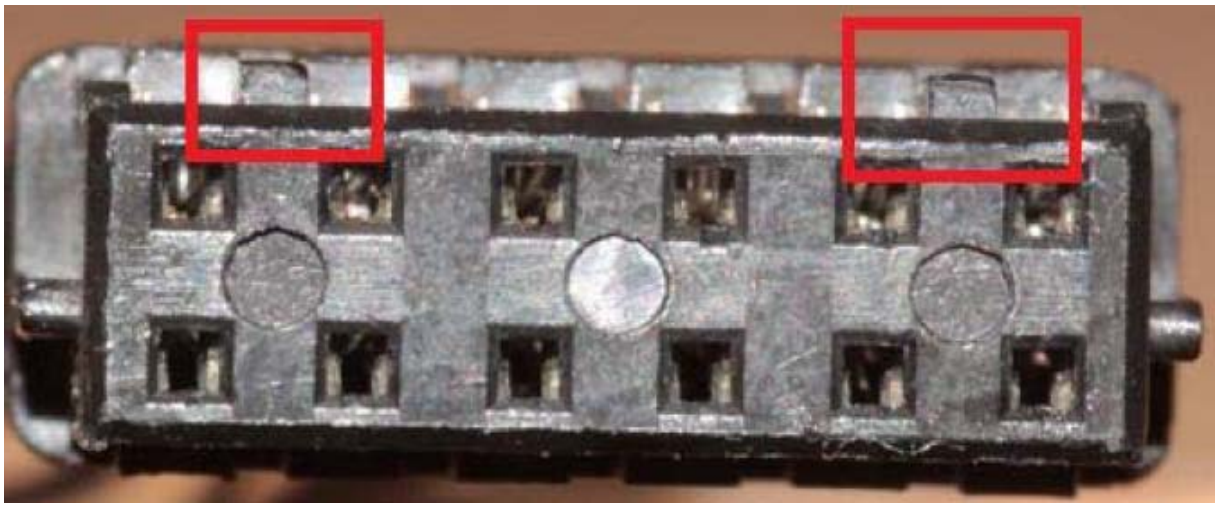

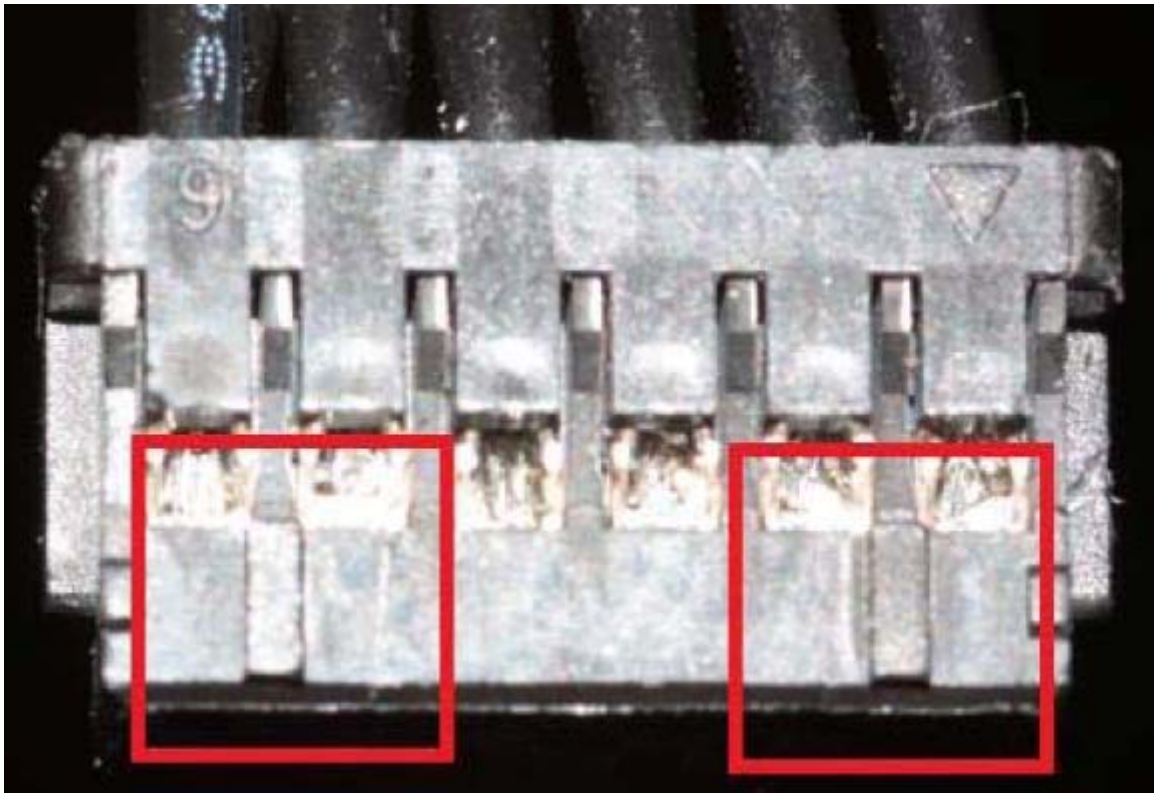

Si ils sont mis dans le mauvais sens, vous risquez grandement de griller votre lecteur voir la console. Alors, si vous devez forcer pour rentrer le câble, n'allez pas plus loin et vérifier bien ces points.

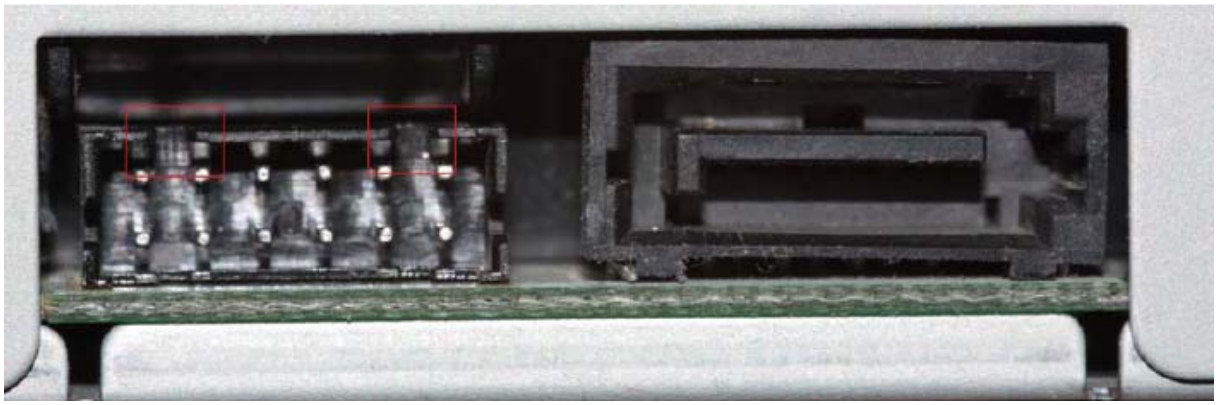

Notez également que le câble SATA a un embout avec un L-Shape qui sert de détrompeur :

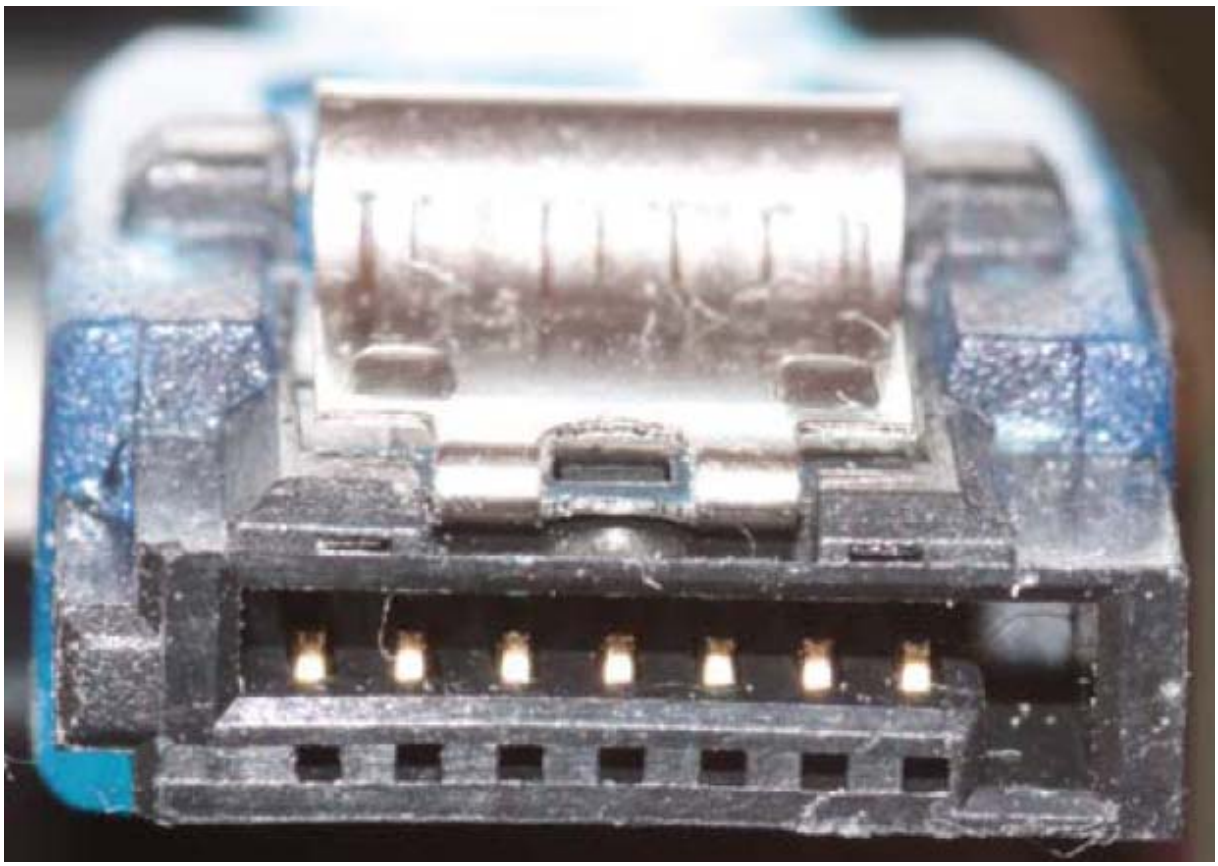

Support IRC

Si vous avez encore besoin d'aide, vous pouvez aller sur le channel #JungleFlasher dans EFnet (IRC). Vous devrez télécharger la dernière version de mIRC et remplir les informations d'enregistrement de base. Ensuite, vous devrez choisir le serveur efnet.demon.co.uk (liste complète des serveurs).

Vous pourrez alors rejoindre un canal, soit #JungleFlasher. Pour cela, tapez /join #JungleFlasher afin de pouvoir le rejoindre et demander de l'aide.